


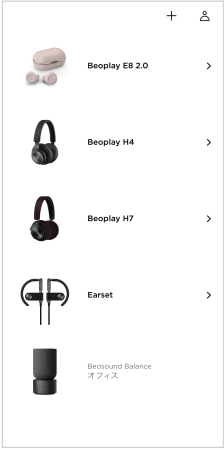


## ■はじめに、最新ソフトウェアにアップデートしてください。

※●のマークが表示されない場合は最新ソフトウェアですので、次の手順に進んでください。

- ① 

「Beoplay E8 2.0」をタップしてください。
- ② 

「製品設定」に●のマークが表示されている場合は、最新ソフトウェアがダウンロードできます。(※)
- ③ 

「ソフトウェア」をタップしてください。
- ④ 

ソフトウェアを更新してください。

## ■最新ソフトウェアにアップデート完了後、下記手順でリセットしてください。

- インジケーター
1. E8 2.0 を充電器から取り出してください。  
イヤフォンのインジケーターが白色に点灯します。  

  2. 両方のイヤフォンを同時 15 秒以上長押ししてください。  
インジケーターが、白色→赤色に点滅すればリセット完了です。  
赤色に点滅なかった場合、左右同時に押していない可能性がありますので、再度試みてください。  


## ■リセット後、再度ペアリングし音楽をお楽しみください。